

20100520

Vitodens 200-W, typ WB2B a Vitodens 222-W, typ WS2A nástěnné kotle s regulací spalování Lambda Pro Control od roku výroby 10/2009

Nové kódy poruch EE a EF

Dosavadní kódy pro sběrnou poruchu F4 signalizují nepřítomnost ionizačního proudu obecně. Tyto kódy pro sběrnou poruchu byly rozděleny do nových kódů poruch EE a EF. Vyhledávání poruch je díky tomu přesnější. Tato opatření usnadňují servisní práce.

Kód poruchy na displeji	Konst.	Ekvit. říz.	Chování zařízení	Příčina poruchy	Opatření
EE	X	X	Porucha hořáku	Signál plamenů není při startu hořáku k dispozici nebo je příliš nízký.	Zkontrolujte ionizační elektrodu a spojovací vedení, změřte ionizační proud, zkontrolujte přívod plynu (tlak plynu a hlídač průtoku plynu), kombinovaný plynový regulátor, zapalování, zapalovací modul, zapalovací elektrody a odtok kondenzátu. Stiskněte odblokovací tlačítko R .
EF	X	X	Porucha hořáku	Ztráta plamene přímo při vytvoření plamene (během bezpečnostní doby).	Zkontrolujte přívod plynu (tlak plynu a hlídač průtoku plynu), zkontrolujte zařízení pro odvod/přívod z hlediska recirkulace spalin, zkontrolujte ionizační elektrodu (v případě potřeby vyměňte). Stiskněte odblokovací tlačítko R .